



1. Прорезка пазов: Прорежьте 1 или 2 паза вдоль стены согласно проекту (количество стержней определяется расчетом). Начинайте каждый паз за 500 мм до края проема и завершайте через 500 мм после противоположного края. Располагайте пазы с вертикальным шагом 300–900 мм (4–12 рядов кладки).

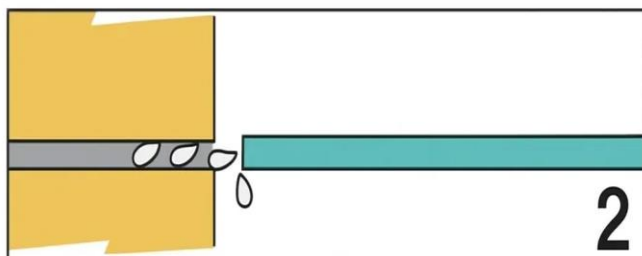


2. Промывание и подготовка:

Тщательно удалите из пазов рыхлый мусор и пыль. Промойте пазы чистой водой до полного увлажнения основания, чтобы снизить впитываемость и предотвратить обезвоживание раствора.

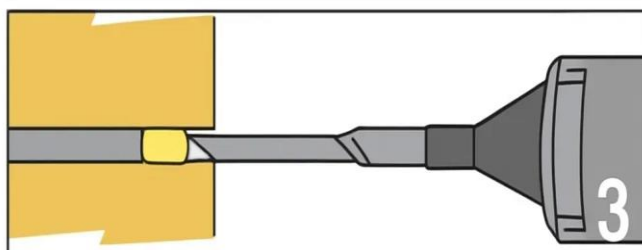


3. Первичное заполнение паза:

Приготовьте раствор Винтон Vmax, смешивая сухую смесь с водой до однородности без комков. Перемешивайте не менее 5 минут, дайте отстояться 5 минут, затем снова перемешайте 1 минуту. Заполните пазы полученным раствором на 50–67% глубины, распределяя состав по всей длине от задней стенки.

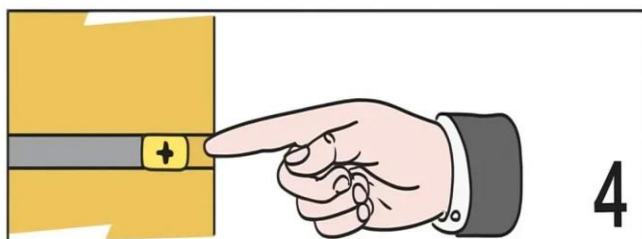

4. Монтаж стержней: Вдавите первый спиральный стержень на глубину ~75%. Уплотните шпателем остаток раствора для полного обволакивания стержня. При необходимости второго стержня нанесите на него полосу раствора, вдавите рядом с первым (минимум 10 мм между ними) на глубину ~50% паза. Снова уплотните раствор.

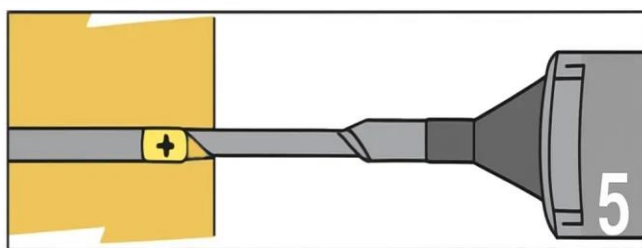

5. Финишное заполнение: Заполните пазы раствором до уровня ~15 мм ниже поверхности кладки, заделывая все пустоты. После схватывания распылите участок, восстановив вид шва. При необходимости заполните трещины в зоне усиления. Работы выполняются без разборки конструкции.